

15m バンド 10Wリニアアンプ MODEL PL-21S

本機は別売のピコトランシーバー, MX-21S
の送信出力を 10 W にアップする専用のリニア
アンプです。13.8 V で使用しますが、内部に
9 V 出力回路が内蔵されていますので、ピコトラ
ンシーバーへの電源供給も出来ます。

定 格

動作周波数		21MHz 帯
電波型式		SSB, CW
出力電力		10W
入力電力		2 W
入出力インピーダンス	...	50Ω
使用半導体数		4 TR, 1 IC, 9 Di
電源電圧		13.8 V DC
消費電流 (MX-21S 使用)	...	2.5 A
外形寸法		(W) 110 × (H) 39 × (D) 142 mm
重 量		520 g
付加回路		送受 LED モニター, 9.5 V DC 出力端子

1. はじめに

この度はミズホ PL-21S をお買い上げ頂きまして
誠に有り難うございます。

本機には、キット PL-21K と完成品の PL-21B
とがございます。完成品の場合は全ての組み立てと
調整工程は不要ですから、12 ページの第 14 項以後
と別紙実体図、裏側の JARL 認定方法を参照下さい。
キットの場合は必ず、組み立て前に次の注意事項を
お読み下さい。

2. キットの組み立てについて

◆本機は完全バラキットですから、説明書の熟読と
半田付のテクニックが成功のカギになります。

40～60 W 位のコテを良く整備して御使用下さい。


◆抵抗、コンデンサ、コイル、ダイオード等は、リ
ードを必要な長さに切って使います。

特にコイル、コンデンサ等は必要以上に長くすると

次のようなトラブルが生じます。

- ①同調が取れない。
- ②送信出力が定格通り出ない。(少ない。)


図-1

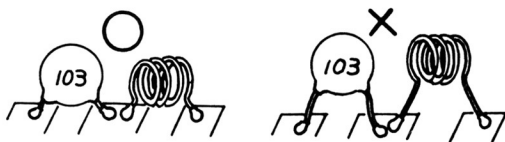

◆本機は 6 個のコイルを使いますが、その中で L2,
5, 6 はトロイダルコイルになっています。

このコイルはお客様に手で巻いて製作していただ
く為、パーツとしては、ドーナツ型のトロイダルコ
アと 0.6 φ のポリウレタン線 (薄茶色の銅色の線)
が入っています。後述の 4 項 (10) に巻き方が出て
います。

 
図-2



3. 部品表 ◆セラコン…… セラミックコンデンサ, ケミコン…… ケミカルコンデンサ

№	部 品 名	数	参 照 図	№	部 品 名	数	参 照 図
1	プリント基板 MK-1149	1		38	細同軸ケーブル (黒色)	1	第 3,12図
2	リレー RZ-9	1	第 3, 4 図	39	絶縁チューブ L = 13mm	1	第 6 図
3	セラミックトリマ (紫色)70PF	2	" 5 図	40	" L = 20mm	3	第6,13図
4	" " (黒印)25PF	1	" "	41	ビニール被覆線 (赤色)	1	第13図
5	" " (無印)70PF	2	" "	42	" (白色)	1	"
6	半固定ポリウム 500Ω	1	" 7 図	43	" (灰色)	1	"
7	RFチョーク 10μH (100)	1	"	44	赤黒平行コード (太) 1.2 m	1	第23図
8	トランジスタ 2SA719	1	"	45	" (細) 1 m	1	第24図
9	" 2SC2320	2	"	46	BNCプラグ付同軸ケーブル	1	第 3,22図
10	" 又は 2SC2603	1	" 18 図	47	トロイダルコア (手巻加工)	3	" 11図
11	" 2SC1945	1	" 17 図	48	波型スイッチ (6 P)	1	" 13図
12	IC 7808	1	" 8 図	49	M型コネクタ	1	" 16図
13	ダイオード EM1	2	" "	50	コードブッシュ	3	" 15,16図
14	" 1S1588	2	" "	51	線間ヒューズホルダー	1	" 23図
15	" 1N60	2	" 18 図	52	ガラス管入りヒューズ (3 A)	1	" "
16	" 1S1555	1	" 10 図	53	DC パワープラグ (9 V出力用)	1	" 24図
17	空芯コイル 5 回巻 SL-172	2	" "	54	絶縁マイカ (IC 7808用)	1	" 17図
18	" 8 回巻 SL-173	1	" 9 図	55	" ブッシュ (")	1	" "
19	セラコン 5 PF (5)	3	" "	56	シリコングリス (ポリ袋入り)	1	"
20	" 39 PF (39)	1	" "	57	束線バンド (線材固定用)	3	" 25図
21	" 56 PF (56)	1	" "	58	上ケース	1	第28図
22	" 270 PF (271)	3	" "	59	下ケース (凸足付)	1	"
23	" 0.001μF (102)	6	" "	60	正面パネル	1	第15図
24	" 0.01μF (103)	5	" "	61	アルミシャーシ	1	"
25	" 0.1μF (104)	4	" "	62	MIZUHOマーク (テープ付)	1	"
26	ケミコン 10μF16V	1	" 8 図	63	後面用シール (ラベル)	4	第28図
27	抵抗 (大) 3Ω 橙黒金	1	" "	64	テープ付ゴム足 (スペーサー用)	1	第3,18図
28	" (大) 22Ω 赤赤黒金	1	" "	65	タマゴラグ (アースラグ) Q 4 用	2	" 15図
29	" (大) 100Ω 茶黒茶金	1	" "	66	ビス (皿) 2 φ × 10	2	" 15図
30	" (大) 180Ω 茶灰茶金	1	" "	67	" (黒丸皿) 2 φ × 6	2	" 15図
31	" (小) 39Ω 橙白黒金	3	" "	68	" (黒トラス) 3 φ × 4	4	" 28図
32	" (小) 150Ω 茶緑茶金	3	" "	69	" (ナベ) 3 φ × 6	6	" 16図
33	" (小) 1KΩ 茶黒赤金	1	" "	70	スペーサーカラー (スイッチ用)	2	" 15図
34	" (小) 10KΩ 茶黒橙金	1	" 19 図	71	ナイロンワッシャ 3 φ	4	" 28図
35	発光ダイオード (LED) 緑色	1	" "	72	スプリングワッシャ 2 φ	2	" 15図
36	" (") 赤色	1	" 11 図	73	ナット 2 φ	2	" "
37	ポリウレタン線 (薄茶色) 0.6 φ	1	第 6 図	74	取扱説明書	1	
38	スズメッキ線 (銀 色) 0.4 φ	1					

図-3

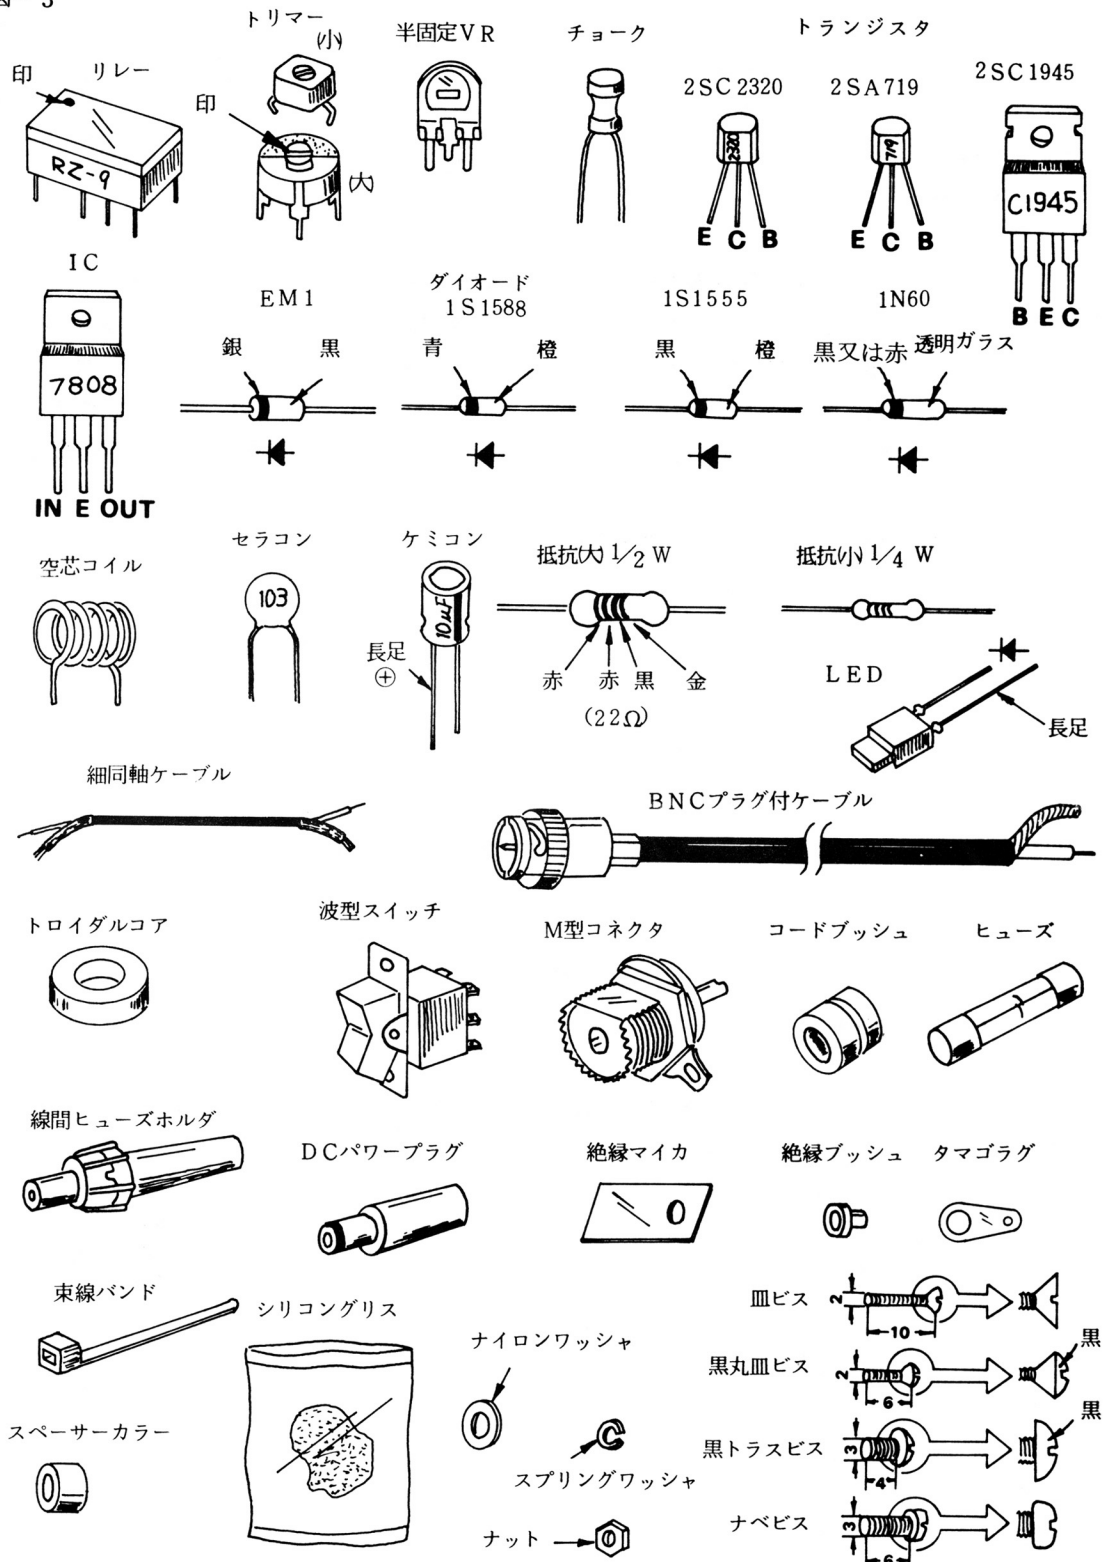

組み立ての前に必ずお読み下さい。

(1) 基板に半田付する電子パーツの多くは、基板だけの状態（シャーシに基板を止める前の段階）で取り付けますが、下記の5つの部品は、シャーシに基板を固定してから半田付します。

◆トランジスタ	2SC1945 (部品№10)
◆IC	7808 (" 11)
◆ダイオード	1S1555 (" 15)
◆発光ダイオード	緑色 (" 34)
◆ " "	赤色 (" 35)

(2) 本機のプリント基板は穴が無く、パーツを全て銅箔面にベタ付けするようになっていいますので、パーツを半田付される時には、関係のない部分に半田が付いたりしないように御注意下さい。

このため、正しい位置にパーツを半田付していただくために、基板銅箔面に白色で部品の形状(略図)と取り付け位置及び整理№を印刷してあります。この印刷は、シルク印刷と呼ばれ、各々のパーツのシンボルマークを印刷してあります。

4. パーツの準備加工


各々の電子パーツは、半田付をする前にリードを切ったり、先端を曲げたり、トロイダルコアに線を巻く等、予め準備加工が必要ですから、まず最初にこれらの作業を済ませます。

◆リード部分を曲げ加工する時、きちんと加工すると見た感じも、電気的特性もF Bになるものです。ひとつひとつ丁寧に仕上げて下さい。

(1) リレーのリード加工

第4図を参考にして、リレーの8本の足を外側へ根本から曲げます。

図-4

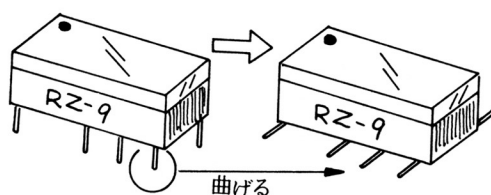


(2) セラミックトリマーのリード加工

第5図のように、丸型の大きいトリマーは、リードの途中で細くなっている所から外へ曲げます。小さい四角のトリマーは、根本から外へ曲げます。

◆トリマー（大型の方）のリードに半田が付きにくい時は、ヤスリでリードの表面を研いで下さい。

図-5

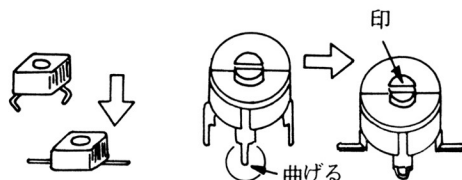


(3) ジャンパ線の製作

ジャンパ線とは、離れた場所の2つ以上の電気回路を途中の他の部品や基板パターン（銅箔面）を飛び越して、線をつないで電氣的に互に接続させる役目をする配線のことです。

第6図のように2種類で合計4本作ります。

◆使用パーツは、部品№37, 39, 40です。


図-6

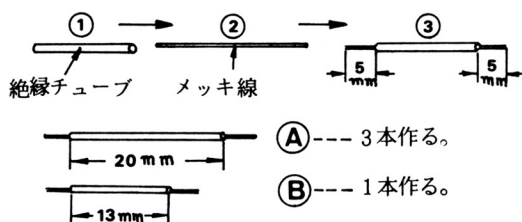

(4) 半固定ボリュームのピッチ加工

第7図のように、半固定ボリュームの中間の足を少し広げて、ピッチを5 mm位にします。

図- 7

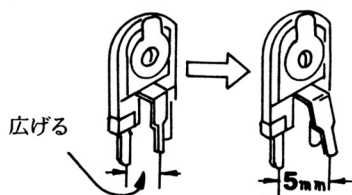


(5) 抵抗, ダイオードの加工

第8図のように加工しますが, 加工ピッチ寸法は実際に付ける場所によって異なります。基板のシルク印刷(前述4ページ中段参照)を参考に決定して下さい。

パーツと基板面との距離は第8図のように2~3mm位, スキ間をあけます。


図- 8

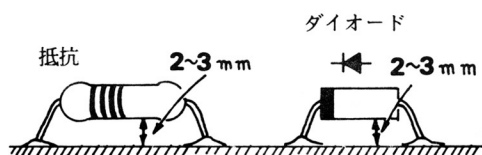

(6) コンデンサの加工

第9図のように, セラミック関係は, 根本からびったり曲げてリードを短く切ります。(2~3mm位)
◆C20に使う5PFだけは, 足を長く(8mm位)にして使います。ケミコンは, 足を5mm位に切ってリードを左右に広げて半田付します。

図- 9

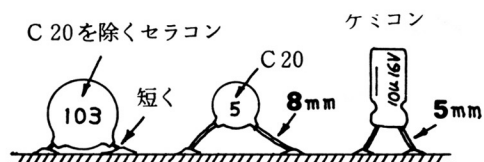

(7) RFチョーク

チョークコイルは, リード寸法を5mm位に切って, 左右に少し広げてパターンへ半田付します。

(8) トランジスタ及びICのリードについて


トランジスタのリードは切りません。3本の足がB(ベース)C(コレクタ)E(エミッタ)の各々のシルク印刷位置に行くよう左右に広げて下さい。
◆Q4(2SC1945)とQ5(IC7808)は基板を固定してから, 後工程で取り付けます。

(9) 空芯コイルのピッチ合わせ

L1, 3, 4に使う空芯コイルは, 半田付前に, コイルの寸法を第10図のように, 広げたり, 縮めたりして予め寸法合わせを済ませて下さい。

◆リードは, 3mm位に切って曲げ加工をします。

図- 10

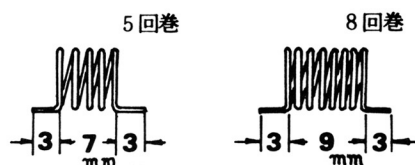


(10) トロイダルコイルの製作

①ポリウレタン線(部品No.36)を17cmに切ってトロイダルコア(部品No.47)に第11図のように7回半巻いてL2用コイルを作ります。

②同様に残りの線を半分(26cm位)に2本)もう一つのコアに今度は15回半巻きます。このコイル(15回半巻)を2つ作りL5, 6用にします。

◆3個のコイルの先端リードは, 5mm位に切って末端を半田メッキします。半田を付ける所を予めナイフ等で表面のウレタンをはがしておくと半田付が楽です。(強力なコテなら熱ではがれます。)

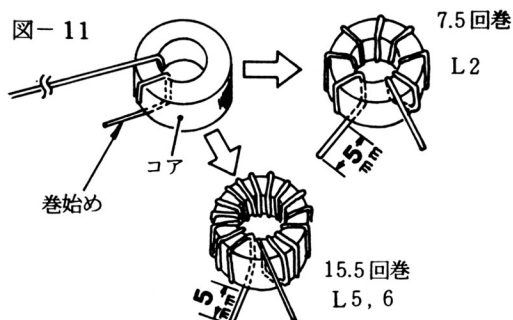

5. 基板組み立て

◆別紙実体図も合わせて御覧下さい。

Q 4 (2 SC 1945) Q 5 (IC の 7808)


D 7 (1 S 1555) 及び LED (赤及び緑) は基板をシャーシにビス止めした後で半田付しますから後工程 8. で半田付します。

順序	半田付する部品名	シンボルマーク	参照図
1	リレー RZ-9 ・印に注意	RL1	第 4 図
2	トリマ(小)紫色 70 PF	TC1, 2	第 5 図
3	" (大)無印 70 PF	TC3, 4	"
4	" (大)黒印 25 PF	TC5	"
5	半固定ポリウム 500Ω	VR1	第 7 図
6	RFチョーク 10μH(100)	CH1	
7	トランジスタ 2 SC 2320	Q1, 2	
8	" 2 SA 719	Q3	
9	ダイオード EM1	D1, 2	第 8 図
10	" 1 S 1588	D3, 4	"
11	" 1 N 60	D5, 6	"
12	空芯コイル 5 回巻	L1	第 10 図
13	トロイダルコイル 7.5 回巻	L2	第 11 図
14	空芯コイル 8 回巻	L3, 4	第 10 図
15	トロイダルコイル 15.5 回巻	L5, 6	第 11 図
16	セラコン 56 PF (56)	C1	第 9 図
17	" 270 PF (271)	C2	"
18	" 0.001μF (102)	C3, 13, 19	"
19	" 0.01μF (103)	C(4, 9, 12, 15) (18, 21)	"
20	" 0.1μF (104)	C5, 7, 8, 14, 17	"
21	ケミコン 10μF (10μ16V)	C6, 10, 11, 16	"
22	セラコン 39 PF (39)	C22, 23, 24	"
23	" 5 PF (5)	C20	"
24	抵抗(大) 100Ω 茶黒茶金	R1	第 8 図
25	" (大) 22Ω 赤赤黒金	R2	"
26	" (大) 3Ω 茶黒金金	R3	"
27	" (大) 180Ω 茶灰茶金	R4	"
28	" (小) 150Ω 橙黒茶金	R5, 6, 12	"
29	" (小) 39Ω 茶灰黒金	R7	"
30	" (小) 1KΩ 茶黒赤金	R8, 9, 10	"
31	" (小) 10KΩ 茶黒橙金	R11	"

順序	半田付する部品名	シンボルマーク	参照図
32	ジャンパ線 A (図-6)	5○…… ○6	実体図
33	" B (")	9○…… ○10	"
34	細同軸ケーブル(黒色で全長 95 mm のシールド線)	芯線○1と○3 編線○2と○4	第 12 図

◆ 34 の同軸ケーブルは、図- 12 のように、芯線と編線 (シールド部分) で出来ているので、両端合わせて 4 ケ所を基板に半田付します。

図- 12

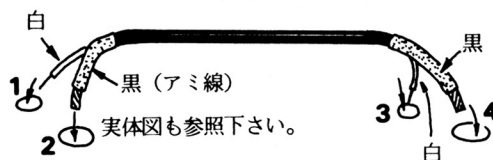

6. 基板をシャーシに止める前に


(1) 波型スイッチの準備加工

波型スイッチはシャーシに固定した後では、端子への半田付が難しくなるので予め線材をスイッチ側だけ配線を済ませます。(線材の反対側の末端は、後工程で基板パターンへ半田付します。)

◆第 13 図のように赤、白、灰及び前述 4 項の(3)で作ったジャンパ線 A)を半田付します。

スイッチの向きは、GW61C マークが上です。


図- 13

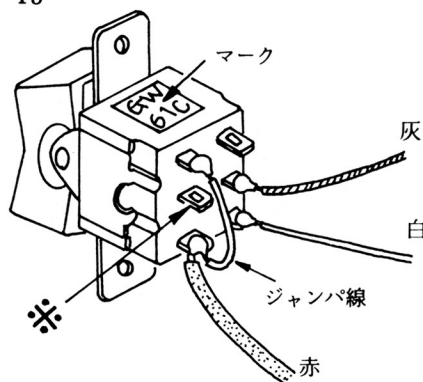

(2) 基板止め穴の半田メッキ

基板の四方のすみにある3φ止め穴4ケの周囲を予め薄く半田メッキしておきます。(第14図参照)
これは、基板表面のフラックスを除いて、アースパターンが止めビスを利用してシャーシにアースされるようにする為に行います。

図-14

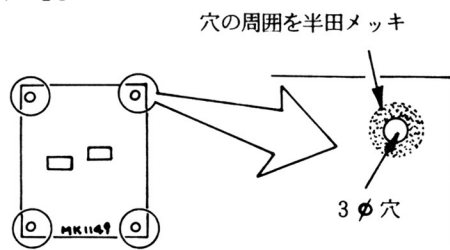

7. アルミシャーシへのマウント

(1) 第15図のようにシャーシ正面に波型スイッチ (GW61Cマークを上側) を止めます。

◆波型スイッチはスペーサーカラーでシャーシ面から3mmほど浮かせて付けますが、カラーの内径が止めビス(2φのビス)より大きい為、ガタつきます。2φのサラビスとナットで8割位締めたら、スイッチをON, OFF試みて灰色のスイッチノブがカラーにぶつからないかチェックして下さい。

もし、ぶつかる時は、ラジオペンチ等でカラーをつかんで、当らない方向(外側)にカラーをずらししてから最終的に締め付けて下さい。

(2) 次にコードブッシュ、正面パネル、MIZUHOマーク(裏紙をはがして貼る)を付けます。

(3) 第16図のように後面シャーシに、コードブッシュ、M型コネクタ、リヤパネルシール(裏紙をはがして貼る)を付けます。

(4) 第14図で半田メッキした基板を3φ×6ナベビス4本でシャーシに固定します。

図-15


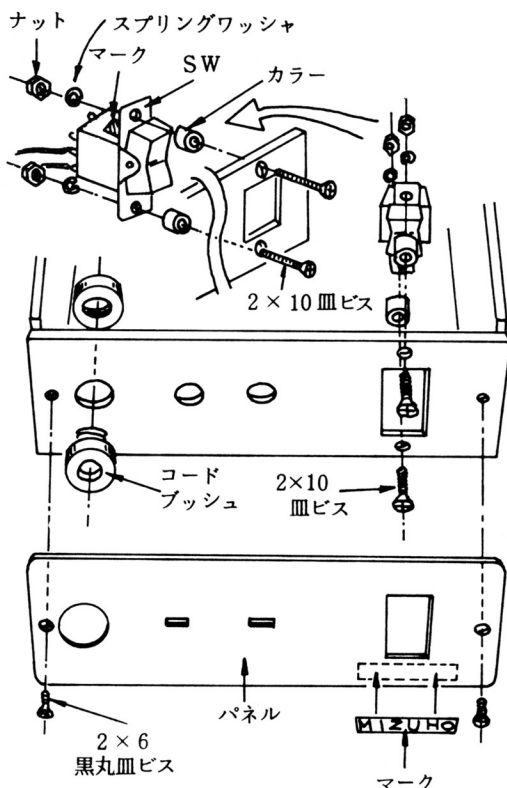


図-16

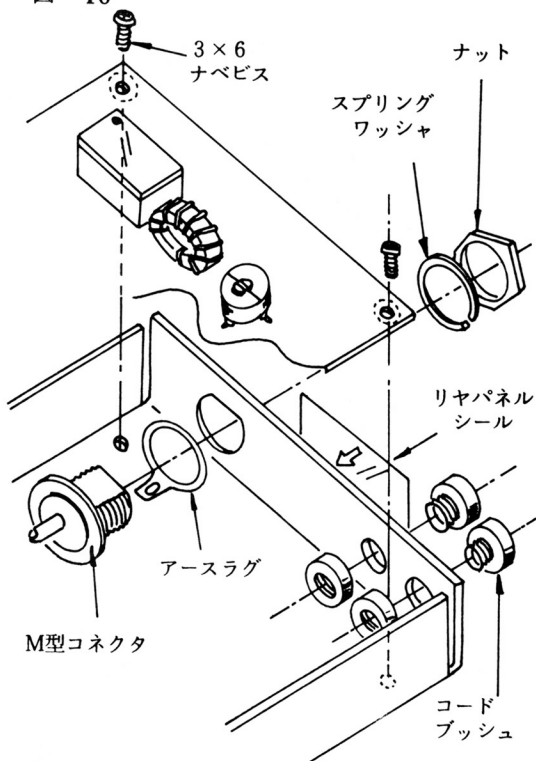

8. 残った半導体の取り付け

◆Q4とQ5から発生する熱をシャーシで充分放熱出来るよう、シャーシとQ4, 5が付く面には、熱伝導を良くする為にシリコングリスを塗ります。


(1) Q5 IC 7808の取り付け

①第17図のように、絶縁マイカを使って7808本体がシャーシとショートしないようにします。

ただし前述の熱伝導は良くしたいので、7808の裏側と、絶縁マイカとシャーシが付く面は、シリコングリス(ポリ袋に入った白色のグリス)を塗ります。

②取り付けたら、ICの3本の足をIN, E, OUTのパターンへ半田付します。

図-17

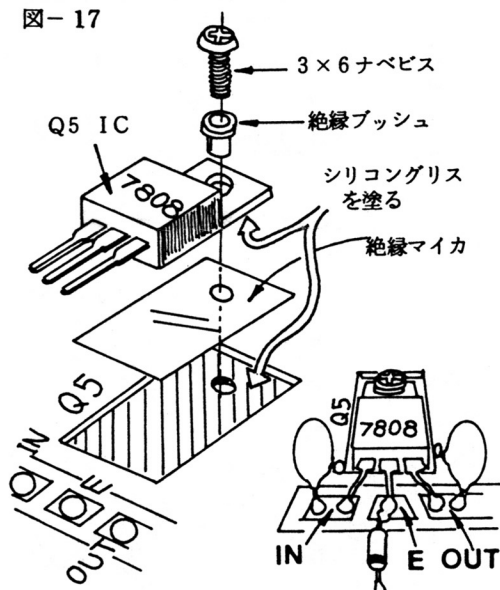

(2) Q4 トランジスタ 2SC1945の取り付け。

①第18図のように、トランジスタの裏側へシリコングリスを塗り、シャーシに直接ネジ止めします。

②トランジスタの3本の足はB, E, Cに半田付します。

(3) D7 ダイオード 1S1555の取り付け。


第18図のようにタマゴラグ(アースラグ)と基板のシンボルマーク印刷D7(R1やC6と付く所)

とにダイオード1S1555を付けます。

取り付け方向に注意して、カソード側(黒色の帯印がある側)をタマゴラグに半田付する時は、リードを短く半田付して下さい。

反対側のリード(R1やC6に付く側)は長くてもかまいません。

図-18

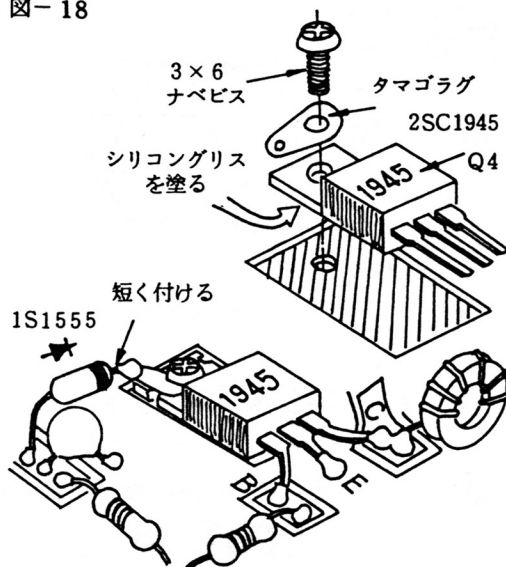

(4) LEDの半田付


LEDは、極性がありますから、方向に注意して第19図のようにします。

①緑色LEDは、長いリードを11へ、短いリードを12へ半田付します。(別紙実体図も参照下さい。)

②赤色LEDは、長いリードを14へ、短いリードを13へ半田付します。

半田付の後、リードを曲げながら、LEDの先端をパネルの穴へ通し、1mm位パネル面から出るように固定します。

図-19

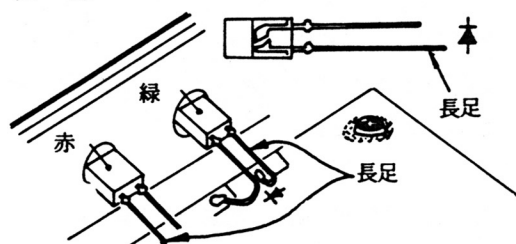

9. 小物パーツからの配線


◆第15及び16図で付けたパーツ類を基板パターンへ配線します。

別紙の実体図も合わせて参考にされて下さい。

(1) M型コネクタ(アンテナ端子)の配線

第20図のように、アースラグを直接、基板のアースパターン15E、中芯極をスズメッキ線を使って最短距離で16ANTの○印へ半田付します。


図-20

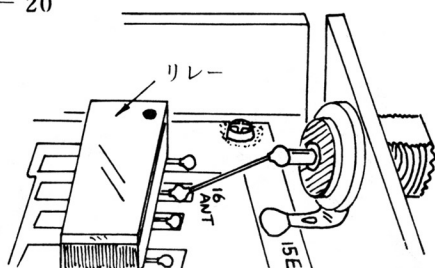

(2) 波型スイッチからの配線

前工程第13図で準備加工したスイッチからの3本の線を配線します。 図-21

- ①太い赤色線を第17図で取り付けたIC 7808の入力端子(INのパターン印刷)へ配線します。(図-21参照)
- ②白色線を基板の○19印(TX+9V)に配線。
- ③同様に灰色線を○20印(ジャンパ線が付けた所)に配線します。

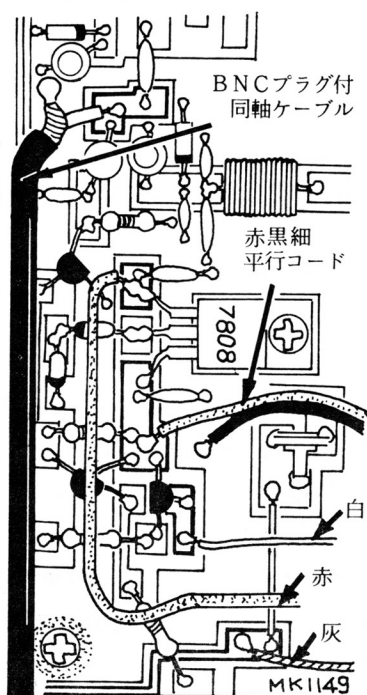


10. コードブッシュからの配線

- (1) 前工程図-15で付けた前面パネルのコードブッシュ(INPUT端子)にBNCプラグ付コードを通します。

◆コードは全長50cmですが、別機のパコトランシーバのBNCアンテナ端子につなぐ為の同軸ケーブルですから必要な長さに、同軸を切断して使ってもOKです。

たとえば、本機の上にパコトラを乗せて、外部マイクを使うようにする時は、全長を20cmに切って同軸の先端を最初と同じようにムキ加工します。

図-22

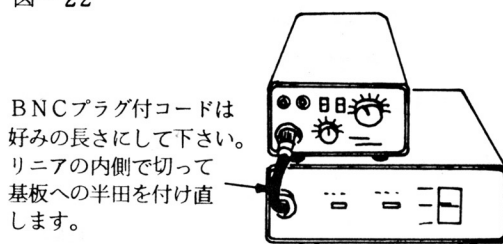

- (2) 同軸の先端の芯側(乳白色側)を第21図のように基板の○22 INへ半田付して、ケーブル周囲の編線(直接、線材が出ている側)を○21Eに配線します。


- (3) 赤黒平行コード(2種類、付属していますが、太くて長い方です。)を第23図のように加工します。

- ①この線をコードブッシュの13.8V側の穴(リヤパネル参照)へ通して、先端を3mmムキ加工した側の赤色線を前工程の第13図、波型スイッチの※印へ半田付します。
- ②次に同じ側の黒色線をトリマの横の○23Eパターンへ半田付します。(実体図参照)

- (4) もう一つの細い赤黒平行コードを第24図のように加工します。

この線は、パコトラの外部電源ジャックへ接続する為の9V出力コードです。上記(1)の同軸線と同様に必要な長さに切って御使用下さい。

図- 23

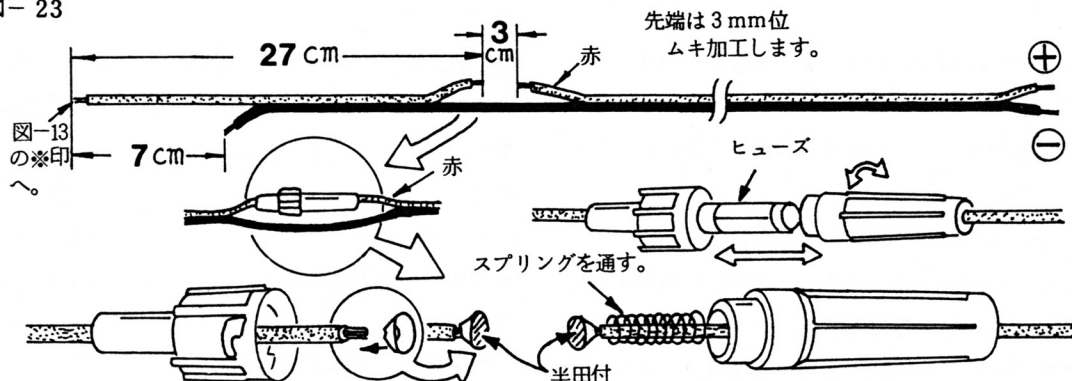


①細い赤黒平行コードの赤色線を基板印刷の○ 17 (9 V) パターンへ半田付します。

第 21 図及び実体図参照。

②同様に黒色線を○ 18 (E) の印刷パターン(アース)へ半田付します。

図- 24

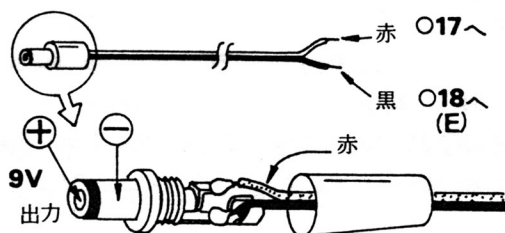

11. コード類のロック


正面及び後面に取り付けたコードブッシュに通した同軸ケーブル、赤黒平行コード類は、外部から引っ張ると半田付部分に、強い力が加わり破損の恐れがあります。

この為、第 25 図の様に、コードブッシュの内側で各々の線を束線バンドで固定して、コードが外側に引っ張られないようにします。

①束線バンドのザラザラの側をコード側になるように束線バンドの先端をロック穴へ通します。

②バンドの先端を引っ張り、最後は強く引いて、完全に線材へ巻き付く(食い付く)ようにします。

図- 25

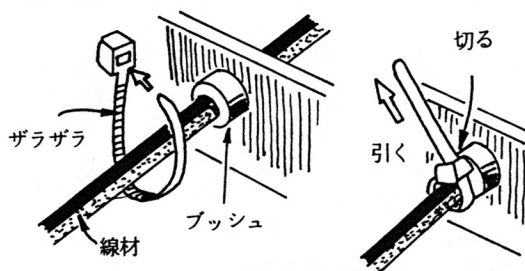

12. 調整

◆上下ケースをししないで、12 ページのように本機をビコトラと電源 (13.8 V DC) につなぎます。

◆本機のアンテナ端子 (M 型コネクタ) に 50 Ω の終端型電力計 (通過型の時は、負荷はアンテナでなく 50 Ω の抵抗を必ずつなぐ) を接続します。

(1) アイドリング電流の調整

①本機の電源スイッチ (SW) を RF HIGH, ビコトラの電源を入れ、CW モードでキーオープン (キーボタンを押さない) で送信スイッチ (PTT ・ SW) を押し込んで送信モードにします。


◆ CW 波が出ると具合が悪いので、送信状態にはしますが、電波 (キャリア) は出しません。

②テスターを直流 150 mA 位が測定出来るレンジにして本機の Q 5 IC 7808 の入力端子 (波型スイッチからの赤色線を付けたパターン第 26 図参照) へテスターの ⊕ テスト棒、同様に基板の ○ 7 印パターン

にテストの⊖テスト棒をつなぎ、無信号時の電流が120mAになるよう半固定ボリュームVR1を調整します。

③OKとなれば、テスト棒をつないだ、2ヶ所のプリントパターンを前工程の第6図で作ったジャンパ線Aでつないで半田付します。


図-26

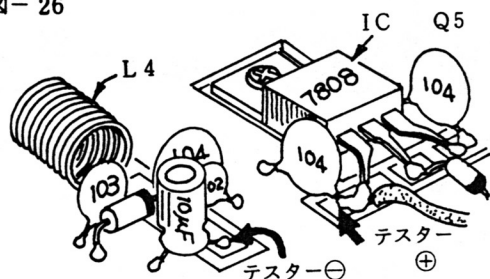

(2) 送信のパワー調整

①電源OFF (LINE OFF)の状態ですべてのトリマーを予め第27図の様に半分ほど回した位置にします。(C容量が半分位になります。)

図-27

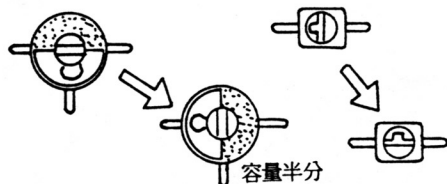

②本機の電源SWをRF HIGHにして、ビコトラをCWモードで送信してキャリアを出します。(キーボタンを押して、ビコトラから電波を出す。)

③本機のTC1~5のトリマーをTC1から順番に調整用絶縁ドライバで回して送信出力が最大となるように同じ事を数回ほど繰り返します。調整後の出力がCW時で10W前後を示せばOKです。

④次にビコトラをSSBモードに切り換えてマイクに向かってしゃべると、SEND (赤色表示) が点滅して電力計の針が3W前後を示せば正常です。(ピークでは10Wの出力が出ています。)

⑤受信状態にすると、RECEIVE (緑色表示) が点燈します。

⑥本機の電源SWをTHROUGHにすると、9Vの電源出力だけは、ビコトラに供給されリニヤは動きませんのでQRP運用が出来ます。

(スルー状態で、ビコトラが従来通り動作する)

この場合は、送信状態でも本機のSEND (赤色表示) モニターは点燈しません。


13. 最終組み立て

(1) 灰色の下ケース (凸足付) と上ケースをかぶせます。

(2) ケースをビス止めする時にキズが付かないように付属の3φ用ナイロンワッシャを使って、3φ×4の黒いトラスビスで、4ヶ所締めます。

(3) 裏面に両面テープが付いた (茶色の紙をはがすと貼り付けられます。) ゴム足4ヶは、本機の上にビコトラを乗せて使う時に、好みに応じて本機の上ケースに貼って、その上にビコトラを重ねて乗せて下さい。(キズ防止とリニアの発熱をビコトラに直接伝わらないようにするのが目的です。)

図-28

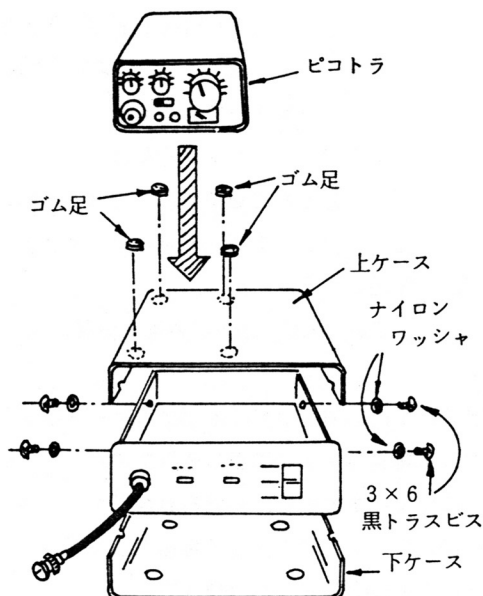

14. 御使用の前に

◆アンテナ端子をショート（短絡）またはオープン（開放）の状態でおんエフ（送信）しないで下さい。（トランジスタが破損する恐れがあります）

◆アンテナは、50Ω系の21MHz用を使って下さい。

◆電源は直流（DC）13.8Vの安定化電源で、電流は2.5A以上が取り出せる物がが必要です。

◆モーター運用等で、バッテリーを使う時は、12Vバッテリーが使えます。

大型車などは、24Vバッテリーですから、そのままでは本機をつなげません。（セットが破損します。）

◆電源の⊕⊖に注意して下さい。逆接続すると赤黒コードの中間にあるヒューズホルダー内のヒューズが飛びます。

この場合は、内部のヒューズを新しい3Aの物と交換して下さい。（図-23）

◆本機のBNCプラグ付コード（前面INPUT）は別機ピコトラの外部アンテナ端子（BNCジャック）に接続するケーブルコネクターです。（第22図）

たとえば、本機の上にピコトラを重ねて使う場合はケーブルが長過ぎるので必要に応じてセット内の基板へ半田付している側を切って先端をムキ加工して同じ所へ配線して下さい。

（9ページ、工程10(1)、(2)及び内部実体図参照）

◆本機の9V出力用プラグ付赤黒平行コードはピコトラの外部電源ジャックに差し込みます。

長めに出ていますから、上記のBNCプラグ付コード同様、必要に応じて切って再加工して下さい。プラグ内の配線は第24図を参考にして下さい。


15. ピコトラとの接続及び操作方法

第29図のようにピコトラと接続します。


①スイッチ	電源	送信出力	②RECEIVE	③SEND
RF HIGH	ON	10W	受信時に 緑色点燈	送信電波 が出ると 赤色点燈
LINE OFF	OFF			
THROUGH	ON	2W (スルー)	受信時に 緑色点燈	

◆付属のゴム足は、前述の11ページ13(3)及び第28図を参照下さい。

図-29

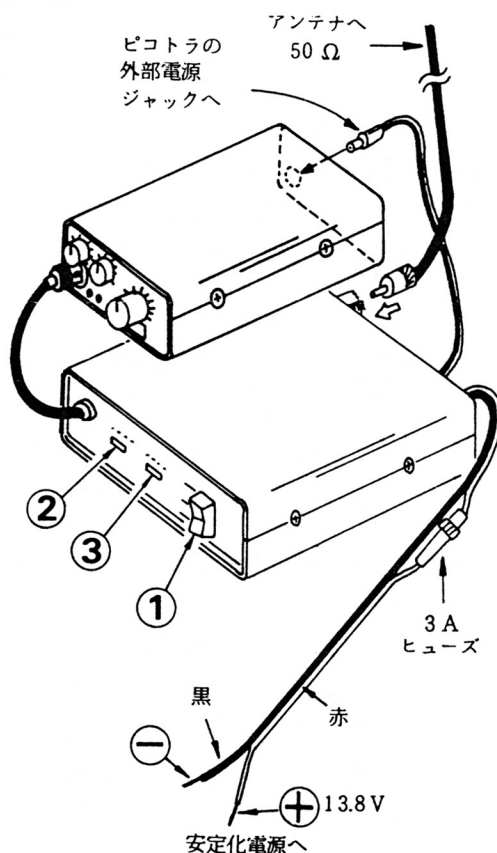

三友市通信株式会社

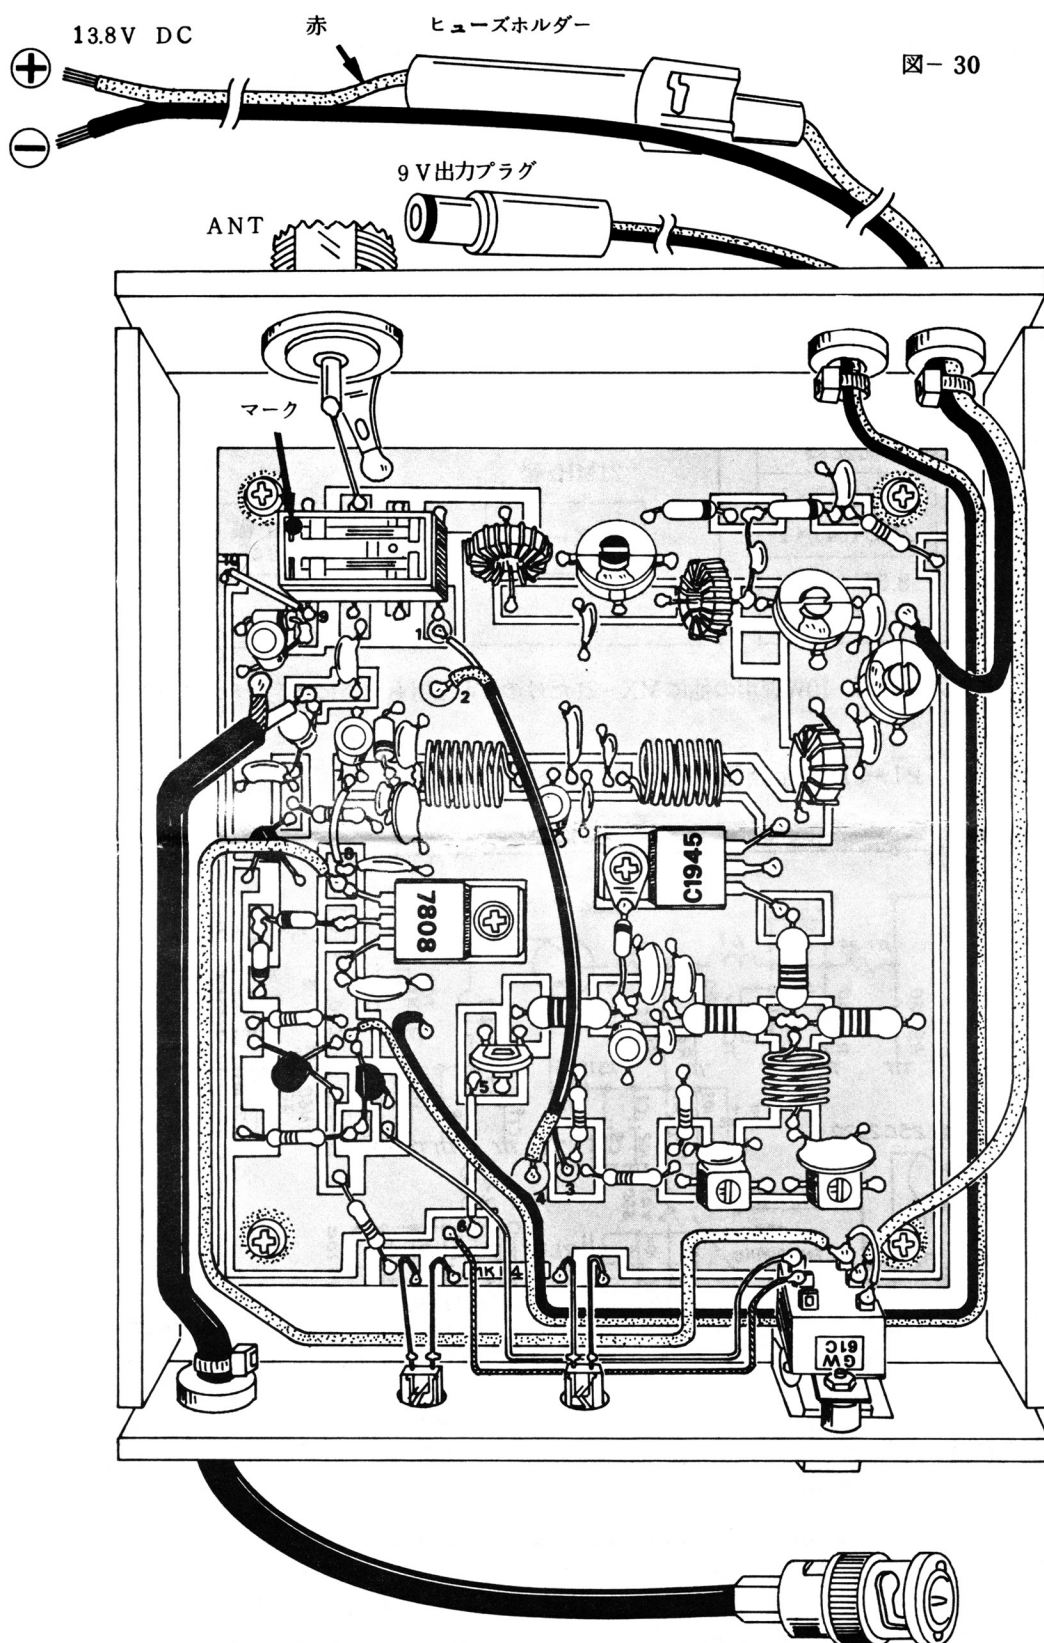


◆ JARL 認定について

本機 (PL-28) と MX-28S のコンビ (10W 出力) で JARL の認定を受けたい時は、下記のように記入して下さい。


工事設計書 ※ 電話級免許の方は必ず 部分を削除して下さい。

区 分		第 1 送信機
発射可能な電波の型式・周波数の範囲	電波の型式	A1 A3j
		21MHz 帯
変調の方式		平衡変調
終 段 管	名称個数	2SC1947×1 2SC1945×1
	電圧入力	8.5V 4W 13.8V 20W

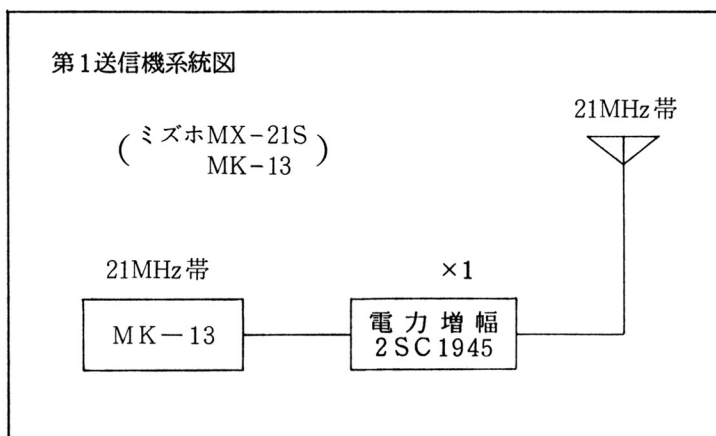

◆ 上記のように記入すれば、10W 運用の他に MX-21 だけの 2W 運用も同時に認定されることになります。

図-31 PL-21S 回路図

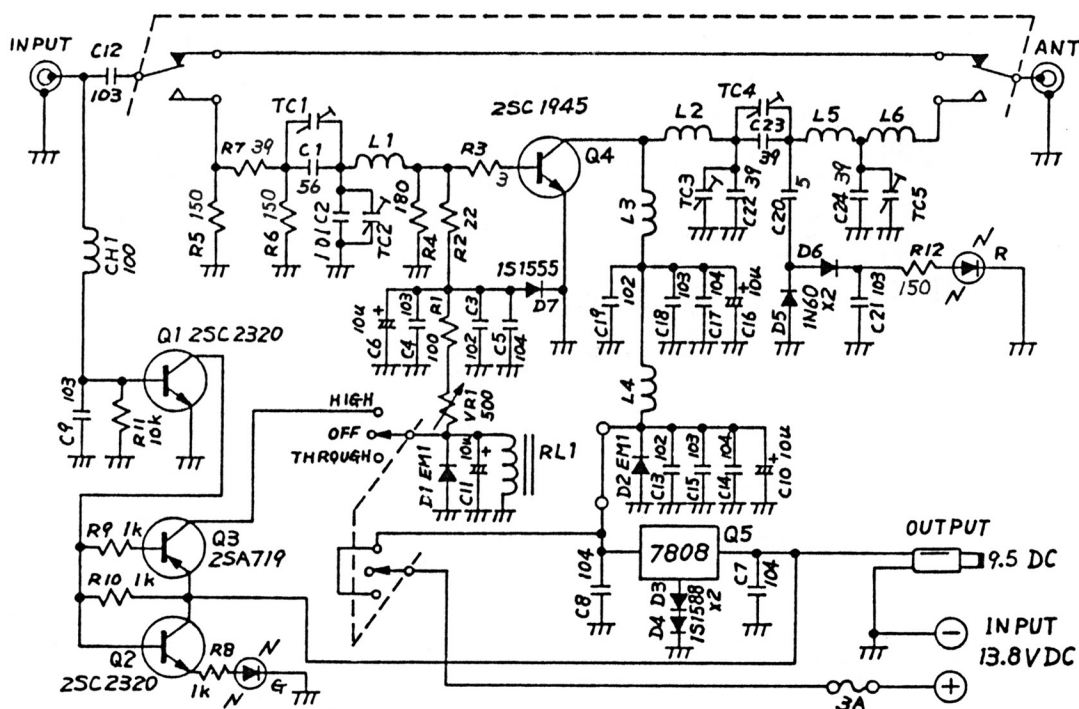

半導体 電圧	Q 1			Q 2			Q 3			Q 4			Q 5		
	B	C	E	B	C	E	B	C	E	B	C	E	IN	E	OUT
受 信 時	0	9.5	0	9.5	9.5	8.7	9.5	0	9.5	0	13.8	0	13.8	1.4	9.5
送 信 時	0.7	0.1	0	0.1	9.5	0.1	8.6	9.4	9.5	0.7	13.8	0	13.8	1.4	9.5

※ 送信は SSB 無信号時